
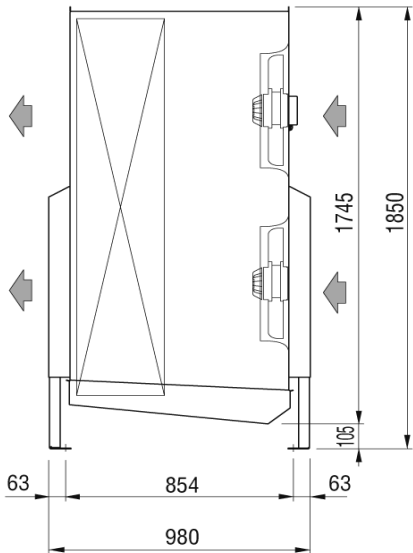


User : Igor Yarmola

Проверка Воздухоохладитель
19.02.2021

Inlet air temperature	[°C]	0.0	Температура испарения	[°C]	-7.0
DT	[Δ°C]	7.0	Refrigerant *		R404A
Количество воздухоохладителей		0			
Теплообменник	Aluminium fin		Корпус		Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт		Тип вентилятора		AC motors
Оттайка	ED				
Выбранная модель: 1 x SRE 84A07			ED		
Мощность	[kW]	66.76	Запас мощности	[%]	0.0
DT	[Δ°C]	7.0	Сумм поток воздуха @ 50 Pa	[m³/h]	59800.0

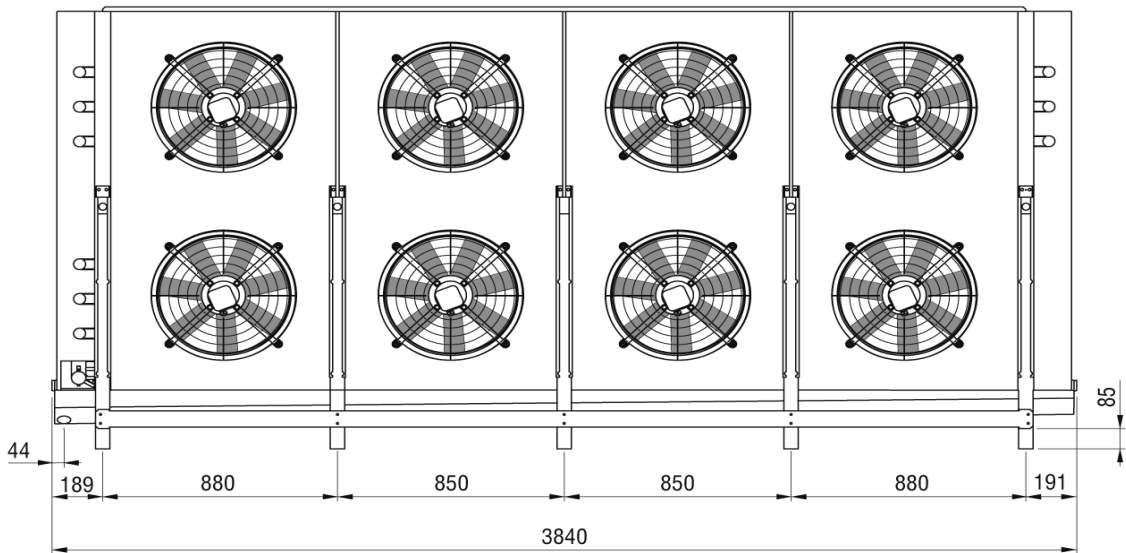

Вес	kg	732.000	PED Category		Cat I
			Design pressure PS	[bar]	30
Внешняя поверхность	m²	53.60	Внутренняя поверхность	m²	300.00
Входное подсоединение		2 x 28mm	Выходное подсоединение		2 x 54 mm
Объём труб	dm³	109.6	Расстояние между ламелями	mm	7
Сливное подсоединение		2" GAS			
Оттайка		Электр.	W		43200
Вентилятор	n.	8	Диаметр	mm	500
Поток воздуха @ 50 Pa	m³/h	59800	Фронтальная скорость	m/sec	3.1
Питание	V	400/3/50-60	Скорость вентилятора	об/мин	1400
Вентил.	A	14.00	Потребляемая мощность	W	6880
Ур. шума в 10 м.	dB(A)	57			

* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.

ED

Теплообменник

Aluminium fin

Корпус

Стандарт

Питание вентилятора

Стандарт

Тип вентилятора

AC motors

Оттайка

ED - Электр.



* The safety requirements for the use of refrigerants must comply with the provisions of the EN378 standards and the safety data sheets of each fluid used. The risk assessment for the use of A2L mid-flammable refrigerants shall be conducted by the user based on site requirements

Примечание: мы не несем ответственность за производительность и качество реализованной продукции, если на двигатели вентиляторов были установлены системы регулирования скорости вращения не нами.